

Bulletin Type:

- Informative
- Service
- Advanced
- Technical Report

Distribution:

- Internal
- O E M
- Aftermarket
- Eaton Service

Reference:

**FSO 4405 – VW 8.150 DELIVERY.
Fusão dos rolamentos do eixo piloto.**

Aplicação: Transmissões Eaton FSO-4405 aplicadas nos veículos VW 8.150 DELIVERY.

Objetivo: Informar toda a rede de vendas Eaton sobre a possibilidade de falha da transmissão, sem procedência de garantia.

Descrição: As transmissões FSO-4405 aplicadas nos veículos 8-150 DELIVERY podem apresentar fusão dos rolamentos externo e/ou interno do eixo piloto com baixa quilometragem e alta incidência.

Essa falha ocorre devido à possibilidade dos veículos VW 8.150 DELIVERY apresentarem problemas no rolamento do volante do motor, podendo acarretar em danos nos rolamentos do eixo piloto da transmissão e demais peças envolvidas. Essa falha que pode ser observada por aparecimento de ruído anormal na transmissão, dificuldade de engate, raspagens ou escape de marchas.

O rolamento do volante do motor não é peça Eaton e deve obrigatoriamente ser verificado e/ou substituído. Qualquer manutenção que envolva o rolamento do volante do motor ou a remoção da transmissão do veículo deve ocorrer conforme procedimento recomendado pelo fabricante do veículo, disponível nos concessionários da rede VW.

Eaton Ltda.
Divisão de Transmissões
Valinhos - SP - Brasil
Field Service

Issued by:



Short Name, signature and date


Aproved by:




Short Name, signature and date

Abaixo seguem fotos para auxiliar na identificação da falha:

Eixo piloto da transmissão FSO4405

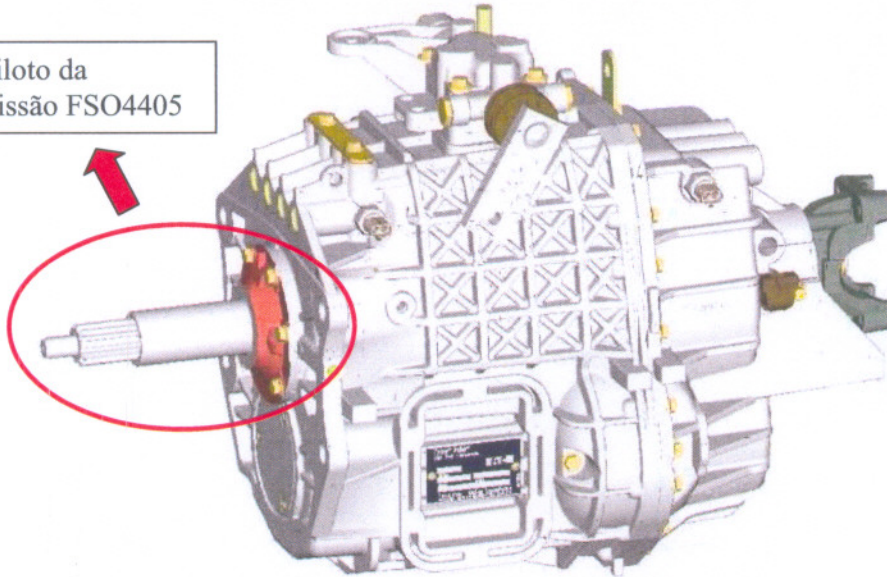

Espiga do eixo piloto desgastada

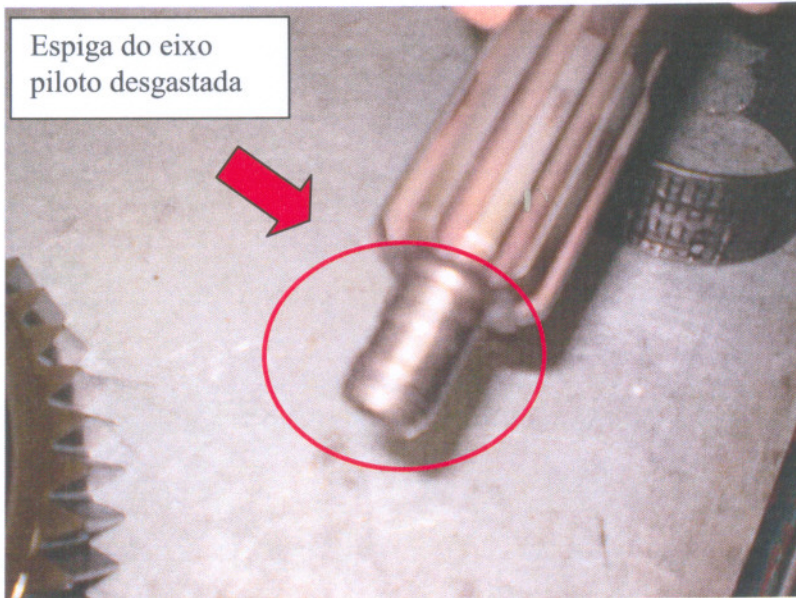

Eaton Ltda.
Divisão de Transmissões
Valinhos - SP - Brasil
Field Service


Issued by:

Filipe

Short Name, signature and date

Aproved by:

Short Name, signature and date

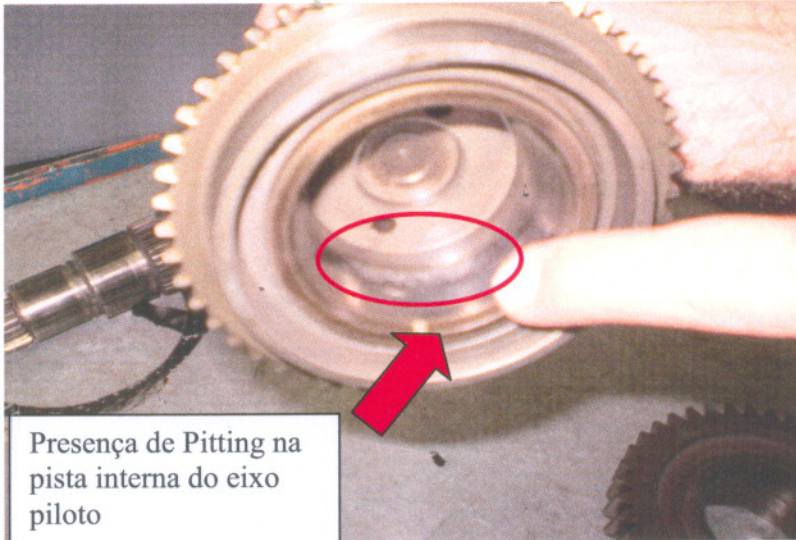

Eaton Ltda.
Divisão de Transmissões
Valinhos - SP - Brasil
Field Service


Issued by:

Short Name, signature and date

Approved by:

Short Name, signature and date

Em casos extremos pode ocorrer a completa destruição do rolamento dianteiro do eixo principal:

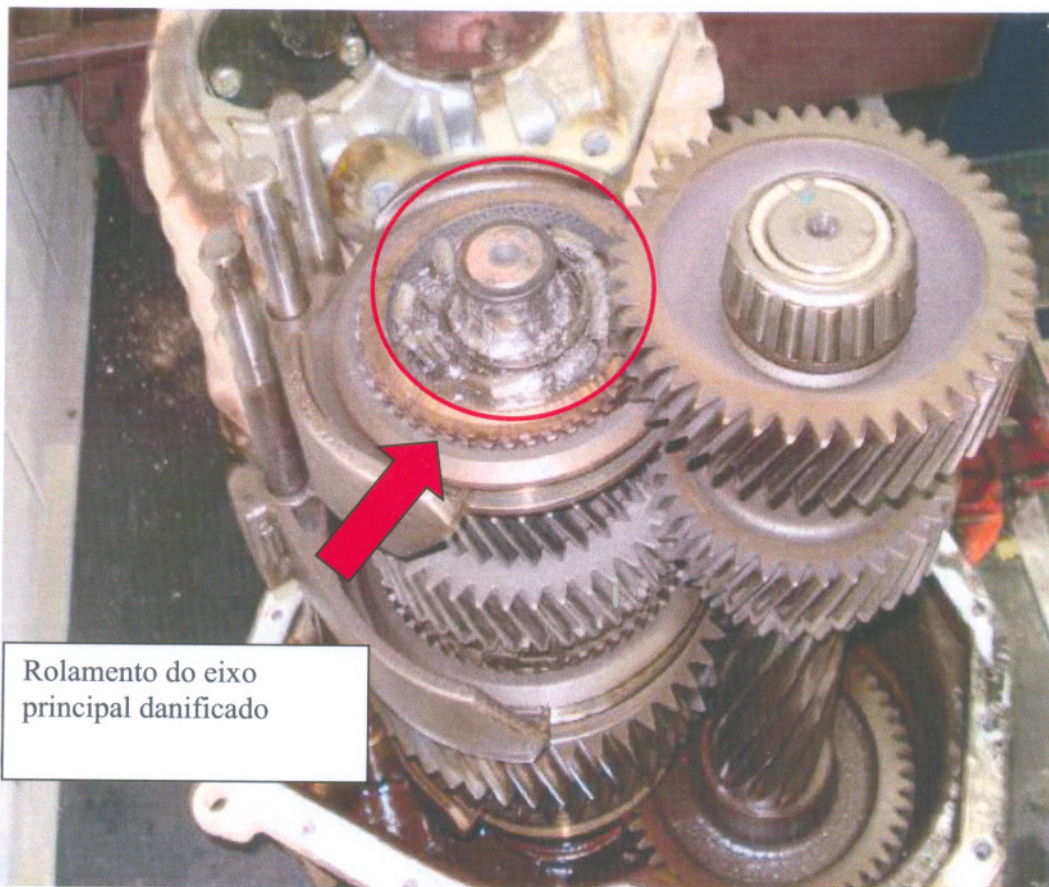

Eaton Ltda.
Divisão de Transmissões
Valinhos - SP - Brasil
Field Service

Issued by:

Felipe

Short Name, signature and date

Approved by:

[Signature]

Short Name, signature and date

Pag.: 3/3